

SAMOLEPÍCÍ KRYCÍ LIŠTY, KOMOROVÉ PROFILY a OSTATNÍ PROFILY s oboustrannou PE-pěnovou lepicí páskou (akrylátové lepidlo)

POKYNY PRO MONTÁŽ:

1. Lepicí plocha lišty musí být bezpodmínečně pro nalepování využita min. z 80%.
2. Plocha k polepení musí být úplně suchá, řádně otřená od nečistot (prachu atd.) a dokonale odmaštěná (k odmaštění doporučujeme použít námi dodávaný odmašťovací a čisticí prostředek FENOSOL S 10 UVA, popřípadě líh, nikdy nepoužívejte saponátové čisticí prostředky).
3. Polepovaný materiál nesmí být podchlazen. V případě, že jsou teploty polepovaného materiálu a profilu pod +5°C, nebude nalepovaná lišta na 100% držet, což se může negativně projevit později.
4. Lišty a profily nesmí být uřezány příliš dlouhé, mohou se pak po nalepení vlivem tepelné roztažnosti „rozpínat“ lepicí účinnost nebude dostatečná a může docházet (i po delším čase) k částečnému odlepování nebo až k úplnému odpadnutí. Platí zásada – ponechat na obou koncích minimální vůli (asi cca 0,5 mm).
5. Doporučujeme v rozích zařezávat lišty a profily pod úhlem 45° (ne tzv. „na tupo“), dosáhnete tak dokonalého vzhledu a „optické návaznosti“ na rohový svár PVC profilu (např. okenního rámu).

